

现代（江苏）技术变更通报

编号：2003-12-J01

2003-12-15

TO: 各担当课长
A/S人员
A/S代理商
Parts代理商
Copy: 技术部、质量处、销售部、副总经理

Improvement News
 Service Information
 Field Campaign
 Others

适用机型： R205/R215/R225LC-7 挖掘机

主 题： 液压油箱通气塞渗油故障改善方案

1、故障状况及原因

由于R225LC-7挖掘机的液压油箱容量较小，工作时较高压力的油液易从通气塞装置与其安装盖板的接合处渗出。这种故障近来发生得较多。

2、改善方案

(1) 吸油盖凸座高度：30mm → 50mm

零件号变更：31ER-03310C → 31N8-01280

(2) 液压油油标尺：安装位置下移50mm

零件号不变

(3) 液压油注入量（系统+油箱）：300L → 286L

(4) 通气塞变更：由原来的变更为新型(与R450LC-3的相同)

通气塞总成：31EE-02100 → 31EH-00040

透气滤芯：31EE-02110 → 31EH-00480

3、适用机号：

R225LC-7: 822L70661~ 通气塞变更： 822L70961~

R215-7: 821C70001~

R205-7: 820C70001~

4、要求事项：

常州现代将要求各代理商服务人员根据常州现代通报的机器号进行新型吸油盖的更换。

A/S部长 温起绿